

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**государственное профессиональное образовательное учреждение**  
**«БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»**

**Методическая разработка урока учебной практики**  
**по теме «Сборка и полуавтоматическая сварка стыковых соединений без скоса**  
**кромок в нижнем положении сварного шва»**

**Разработала: Прилепина Н.А.**  
**мастер производственного обучения**

**2018**

## **Методическое обоснование**

Методическая разработка урока предназначена для проведения урока учебной практики УП02 профессионального модуля ПМ02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях».

Конкурентоспособность выпускника на рынке труда, его успешность в профессиональной деятельности во многом зависит от того, насколько хорошо он владеет технологическими приемами и способами различных видов сварки, в том числе полуавтоматической сваркой.

В ходе проведения представленного урока закрепляются знания:

- 31 устройство полуавтоматов;
- 32 свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора
- 34. правила установки режимов сварки по заданным параметрам;
- 314. требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ.
- 315 требования к качеству сварных соединений и швов

*формируются умения:*

- выполнять обслуживание полуавтомата
- соблюдать требования организации рабочего места и безопасности труда
- выбирать материал для полуавтоматической сварки;
- устанавливать режим сварки по заданным параметрам;
- выполнять технологические приёмы сварки стыковых соединений в нижнем положении шва
- выполнять контроль качества сварных швов и соединений

*а также компоненты общих компетенций:*

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

Урок состоит из основных этапов: организационная часть, актуализация, мотивация, инструктажа по выполнению работы, самостоятельная работа обучающихся, консультирование преподавателя, обсуждение и оценка полученных результатов практической работы рефлексия, подведение итогов урока, запись домашнего задания.

Для достижения поставленных результатов на уроке используются самые разнообразные виды и формы активизации деятельности обучающихся : фронтальные беседы, индивидуальный опрос, словесный (объяснено-иллюстративный), наглядный (демонстрация трудовых приемов), практический(выполнение упражнений), письменное инструктирование (технологическая карта).

На достижение цели урока работает междисциплинарная связь с дисциплиной МДК.02.03. Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических. В конце урока проводится рефлексия.

<b>Профессия</b>	150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)	
<b>Учебная дисциплина/МДК</b>	УП02. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях	
<b>Тема</b>	Т5.Полуавтоматическая и автоматическая сварка и резка узлов и деталей	
<b>Междисциплинарные связи</b>	<p><b>Предшествующие учебные дисциплины/МДК</b></p> <p>МДК.02.01. Оборудование, техника и технология электросварки МДК.02.03. Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических</p>	<p><b>Последующие учебные дисциплины/МДК</b></p> <p>МДК.02.04. Технология электродуговой сварки и резки металла</p>
<b>Формируемые компетенции</b>	<p><b>Общие компетенции</b></p> <p>ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ; ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.</p>	<p><b>Профессиональные компетенции</b></p> <p>ПК 2.3. Выполнять автоматическую механизированную сварку с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда ДПК2.7 Выполнять обслуживание электросварочных и плазморезательных машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и источников питания ДПК2.8 Контролировать качество выполнения сварных соединений и швов при изготовлении сварных деталей, узлов, конструкций из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов</p>

<b>Тема учебного занятия</b>	Сборка и сварка стыковых соединений без скоса кромок в нижнем положении сварного шва		
<b>Цели учебного занятия</b>	<p><b>Обучающая</b></p> <p>способствовать формированию - практического опыта ПО2.3 выполнения механизированной сварки деталей из углеродистых сталей; ПО6 организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда; Д.ПО.7 выполнения обслуживания полуавтоматов Д.ПО.8 контролирования качества выполнения сварных соединений и швов при изготовлении сварных деталей, узлов, конструкций из конструкционных и углеродистых сталей - умений У1 выполнять технологические приёмы полуавтоматической сварки деталей, из углеродистых сталей в нижнем положении шва У.6 устанавливать режимы сварки по заданным параметрам; У.8 соблюдать требования</p>	<p><b>Развивающая</b></p> <p>- способствовать развитию умений обобщать полученные знания, проводить анализ, сравнения, делать необходимые вывод;</p> <p>-развивать умение действовать по инструкции и алгоритму;</p> <p>-развивать умение применять имеющиеся знания на практике;</p> <p>- осуществлять самоконтроль;</p>	<p><b>Воспитательная</b></p> <p>-способствовать воспитанию технологической культуры, аккуратности, бережного отношения к оборудованию, инструменту;</p> <p>- создать условия, обеспечивающие формирование у обучающихся навыков самоконтроля;</p> <p>-воспитывать интерес к профессии.</p> <p>- воспитание культуры речи, умения слушать и слышать</p>



<b>Формы учебной работы на уроке</b>	Индивидуальная, фронтальная групповая					
<b>Организация образовательного пространства урока</b>	<p style="text-align: center;"><b>Ресурсы учебного занятия</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;"><b>Материально-техническое обеспечение</b></th> <th style="text-align: left; padding: 5px;"><b>Учебно-методическое обеспечение</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p><b>оборудование:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сварочная кабина;</li> <li>- сварочный полуавтомат «Спутник -202»</li> <li>- сварочная горелка;</li> </ul> <p><b>инструменты:</b> - инструмент сварщика /стальная щетка , напильник, плоскогубцы, слесарный верстак, рулетка , мел/ шаблон</p> <p><b>материалы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стальные пластины т.3 мм 150x70мм</li> <li>-сварочная проволока Св-10Г2С</li> <li>-баллон с углекислым газом</li> </ul> <p><b>средства защиты:</b></p> <p>спецодежда – 10 ед.;</p> <p>защитные очки с простыми стеклами - 10 шт.;</p> <p>сварочная маска – 10 шт.</p> </td><td style="padding: 5px;"> <p><b>оборудование:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-компьютер, проектор, экран</li> </ul> <p><b>наглядные пособия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-презентация (слайды по теме урока)</li> <li>-образец-эталон стыкового соединения</li> <li>-эталон технологической карты</li> </ul> <p><b>раздаточный материал:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-технологическая карта «Сборка и сварка стыкового соединения без скоса кромок в нижнем положении сварного шва»;</li> <li>аншлаги с задачами на урок;</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>		<b>Материально-техническое обеспечение</b>	<b>Учебно-методическое обеспечение</b>	<p><b>оборудование:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сварочная кабина;</li> <li>- сварочный полуавтомат «Спутник -202»</li> <li>- сварочная горелка;</li> </ul> <p><b>инструменты:</b> - инструмент сварщика /стальная щетка , напильник, плоскогубцы, слесарный верстак, рулетка , мел/ шаблон</p> <p><b>материалы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стальные пластины т.3 мм 150x70мм</li> <li>-сварочная проволока Св-10Г2С</li> <li>-баллон с углекислым газом</li> </ul> <p><b>средства защиты:</b></p> <p>спецодежда – 10 ед.;</p> <p>защитные очки с простыми стеклами - 10 шт.;</p> <p>сварочная маска – 10 шт.</p>	<p><b>оборудование:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-компьютер, проектор, экран</li> </ul> <p><b>наглядные пособия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-презентация (слайды по теме урока)</li> <li>-образец-эталон стыкового соединения</li> <li>-эталон технологической карты</li> </ul> <p><b>раздаточный материал:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-технологическая карта «Сборка и сварка стыкового соединения без скоса кромок в нижнем положении сварного шва»;</li> <li>аншлаги с задачами на урок;</li> </ul>
<b>Материально-техническое обеспечение</b>	<b>Учебно-методическое обеспечение</b>					
<p><b>оборудование:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сварочная кабина;</li> <li>- сварочный полуавтомат «Спутник -202»</li> <li>- сварочная горелка;</li> </ul> <p><b>инструменты:</b> - инструмент сварщика /стальная щетка , напильник, плоскогубцы, слесарный верстак, рулетка , мел/ шаблон</p> <p><b>материалы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стальные пластины т.3 мм 150x70мм</li> <li>-сварочная проволока Св-10Г2С</li> <li>-баллон с углекислым газом</li> </ul> <p><b>средства защиты:</b></p> <p>спецодежда – 10 ед.;</p> <p>защитные очки с простыми стеклами - 10 шт.;</p> <p>сварочная маска – 10 шт.</p>	<p><b>оборудование:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-компьютер, проектор, экран</li> </ul> <p><b>наглядные пособия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-презентация (слайды по теме урока)</li> <li>-образец-эталон стыкового соединения</li> <li>-эталон технологической карты</li> </ul> <p><b>раздаточный материал:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-технологическая карта «Сборка и сварка стыкового соединения без скоса кромок в нижнем положении сварного шва»;</li> <li>аншлаги с задачами на урок;</li> </ul>					

## Содержание и технология проведения урока

Этапы урока	Деятельность преподавателя, ее содержание, методы и приемы	Деятельность обучающихся, ее содержание, формы и методы	УМО	Планируемые результаты (компоненты ПК и ОК)		
				знатъ	уметь	владеть
<b>I. Оргомент (3 мин.)</b>	- приветствует; - проверяет явку обучающихся и готовность их к уроку -создает эмоциональный настрой обучающихся на урок	-приветствуют -слушают -психологически настраиваютса на активную работу во время урока				
<b>2.Вводный инструктаж 45мин</b>						
<b>2.1.Совместное целеполагание, мотивирование обучающихся</b>	-сообщает тему и цели занятия; -показывает конечный результат учебной деятельности обучающихся. -организует беседу, уточняет и конкретизирует результаты урока с его целями; -знакомит с оценочным листом -информирует о важности темы в профессиональной деятельности сварщика.	- слушают и осознают тему и цели урока; -высказывают свое мнение; -формулируют конечный результат своей работы на уроке; -знакомятся с оценочным листом	Приложение 1 Аншлаги с задачами урока Слайд2 Приложение 3	сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес	обобщать полученные знания, , делать необходимые вывод;	культурой речи, умением слушать и слышать

<b>2.2 Актуализация опорных знаний</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-проводит фронтальный контроль знаний по дисциплине;</li> <li>-анализирует ответы:</li> <li>-подводит итоги контроля</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-отвечают на вопросы;</li> <li>-делают дополнения;</li> <li>-высказывают свое мнение</li> <li>-участвуют в оценке работы.</li> </ul>	Приложение 2 Слайды 4-7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- устройство полуавтоматов</li> <li>- правила установки режимов сварки по заданным параметрам</li> </ul>		
<b>2.3. Изучение нового материала, способов деятельности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-инструктирует по теме урока путем проведения параллели с ручной дуговой сваркой;</li> <li>-акцентирует внимание на правильность установки режимов сварки по заданным параметрам;</li> <li>-предлагает заполнить графу параметров в техкарте для последующего сравнения;</li> <li>-предупреждает об обязательном соблюдении правил безопасности при выполнении работы.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- слушают;</li> <li>- высказывают свое мнение;</li> <li>- выбирают режим сварки;</li> <li>- вносят свои расчеты в техкарту;</li> <li>- расписываются в журнале по ТБ.</li> </ul>	Приложение 5 Раздаточный материал Слайды 8-11		<ul style="list-style-type: none"> <li>- обобщать полученные знания,</li> <li>- проводить анализ, сравнения,</li> <li>- делать необходимые выводы;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-проводит показ трудовых приемов с комментированием трудовых действий;</li> <li>-отвечает на вопросы, делает уточнения.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- наблюдают за выполнением трудовых действий,</li> <li>- слушают комментарии;</li> <li>- задают вопросы.</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-организует обсуждение способов выполнения задания</li> <li>-предлагает сравнить расчетные режимы сварки с установленными;</li> <li>-проводит анализ допущенных ошибок.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-обсуждают, сравнивают, высказывают возможность последствия допущенных ошибок</li> </ul>	Приложение4 Эталон		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- озвучивает критерии оценок за выполнение трудовых действий;</li> <li>- объясняет сущность самопроверки и взаимопроверки;</li> <li>-отвечает на вопросы.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-слушают;</li> <li>-задают вопросы</li> </ul>	Приложение 3 Оценочный лист		
<b>3.Текущий инструктаж 300мин</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>первый обход</i> - проверить содержание рабочих мест, их организацию.</li> <li>- <i>второй обход</i> - обратить внимание на правильность выполнения трудовых приемов.</li> <li>- <i>третий обход</i> - проверить правильность соблюдения технологической дисциплины,;</li> <li>- <i>четвертый обход</i> - проверить правильность ведения самоконтроля;</li> <li>- <i>пятый обход</i> - провести приемку и оценку выполненных работ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-<i>готовят</i> рабочее место</li> <li>-<i>проверяют</i> состояние оборудования</li> <li>-<i>устанавливают</i> режим</li> <li>-<i>выполняют</i> сварку валика</li> <li>-<i>производят</i> сборку</li> <li>-<i>проверяют</i> качество сборки</li> <li>-<i>выполняют</i> сварку соединения</li> </ul>	Приложение 3,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>-<i>требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-<i>выполнять обслуживание полуавтомата</i></li> <li>-<i>устанавливать</i> режим сварки по заданным параметрам;</li> <li>-<i>выполнять</i> контроль качества сварных швов и соединений</li> </ul>

<p><b>4.Заключительный инструктаж 15мин.</b></p> <p><b>Рефлексия содержания и деятельности на уроке</b></p>	<p>-проводит анализ урока;  -предлагает разобрать типичные ошибки, допущенные в процессе выполнения работы;  -озвучивает оценки за работу, учитывая самооценку.</p>	<p>-слушают;  -называют ошибки в работе;  -высказывают свое мнение;  -дают свою оценку.</p>	<p>Приложение 3</p>		<p>осуществлять самоконтроль</p>
	<p>-предлагает обучающимся вспомнить цель урока и сделать вывод о ее достижении</p>	<p>- возвращаются к цели урока, дают ответ по ее достижению</p>		<p>Анализировать информацию, делать выводы и обобщения (ОК3)</p>	

## Приложение 1

### 2.1 Совместное целеполагание (на доске и экране)

соблюдать  
требования  
организации  
рабочего места и  
безопасности труда

выбирать материал  
для  
полуавтоматической  
сварки

выполнять  
контроль  
качества  
сварных швов  
и соединений

В результате урока  
получить:  
Стыковое соединение со  
стыковым швом  
аналогично образцу

устанавливать  
режим сварки  
по заданным  
параметрам

выполнять  
обслуживание и  
настройку  
полуавтомата

выполнять  
технологические  
приёмы сварки  
стыковых соединений  
в нижнем положении  
шва

## Приложение 2

### Фронтальный опрос, беседа

#### 2.2 Актуализация опорных знаний

**Вопрос1** В чем сущность полуавтоматической сварки в среде углекислого газа?  
(3 слайд).

**Обучающийся:** в зону сварки автоматически подается сварочная проволока, сварочная ванна защищается от вредного воздействия воздуха углекислым газом.

**Вопрос2.** Что входит в комплект поста полуавтоматической сварки? ( 4-5 слайд).

**Обучающийся:** в комплект поста входит: источник питания сварочной дуги, шкаф управления, механизм подачи сварочной проволоки, кассета со сварочной проволокой, сварочная горелка, баллон с углекислым газом, редуктор для понижения давления.

**Вопрос 3.** Как подготовить полуавтомат к работе? ( 6слайд).

**Обучающийся:**

- присоединить редуктор к баллону с помощью накидной гайки;
- к штуцеру редуктора присоединить шланг для подачи газа к горелке, закрепить с помощью хомута;
- в подающий механизм установить катушку со сварочной проволокой, заправить проволоку в подающий механизм и направить ее в шланг сварочной горелки;
- установить рабочее давление с помощью редуктора на баллоне,
- подобрать силу сварочного тока и скорость подачи проволоки.

**Вопрос 4.** Продемонстрируйте заправку сварочной проволоки в сварочный полуавтомат

**Обучающийся:** устанавливает кассету со сварочной проволокой в полуавтомат и выполняет заправку сварочной проволоки, комментируя свои действия.

**Вопрос 5 .** Перечислите основные параметры режима полуавтоматической сварки? ( 7слайд).

**Обучающийся:** к основным параметрам полуавтоматической сварки относятся: диаметр сварочной проволоки, сварочный ток, напряжение дуги, скорость подачи сварочной проволоки, расход защитного газа, скорость сварки, вылет электрода, угол наклона сварочной горелки.

**Вопрос6.** От чего зависит выбор параметров режима сварки? ( 7слайд).

**Обучающийся:**

*Диаметр сварочной проволоки* подбирается по толщине металла

*Сварочный ток* подбирают по толщине металла и диаметру сварочной проволоки

*Напряжение дуги* устанавливается в зависимости от силы сварочного тока

*Скорость подачи сварочной проволоки* должна обеспечить стабильное горение дуги без коротких замыканий и обрывов дуги.

*Расход защитного газа* должен обеспечивать защиту сварочной ванны

*Скорость сварки* подбирается по толщине металла для обеспечения хорошего качества шва.

С увеличением скорости уменьшаются геометрические размеры шва. Медленная скорость сварки вызывает увеличение сварочной ванны и повышает вероятность образования пор в металле шва.

*Вылет электрода* должен быть 10-14 мм, с увеличением вылета электрода ухудшается газовая защита

*Угол наклона сварочной горелки* составляет 15-20°

## Приложение 3


## Оценочный лист

Эталон

Инструкционно- технологическая карта

на выполнение сборки и полуавтоматической сварки стыкового соединения из стальных пластин в нижнем положении сварного шва

Эскиз

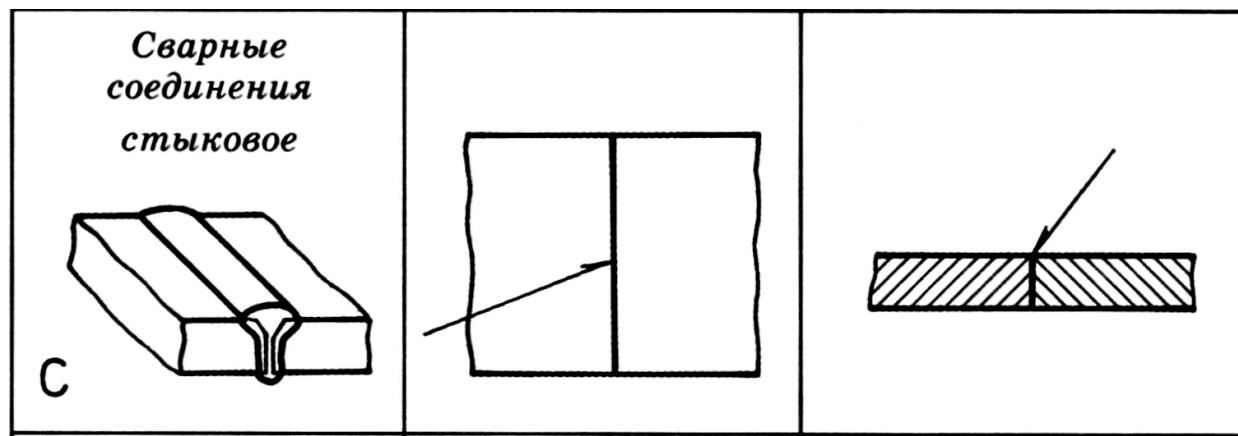

№	Наименование операций	Инструктивные указания по выполнению операций	Режимы сборки и сварки	Оборудование, инструмент, приспособления
1	Подготовить металлические	1.Зачистить кромки пластин в местах сварки		1.Металлическая щетка

	<b>пластины к сборке и сварке</b>	до металлического блеска на 15-20 мм		
2.	<b>Подготовить оборудование к работе</b>	<p>1.Присоединить редуктор к баллону с помощью накидной гайки;</p> <p>2.К штуцеру редуктора присоединить шланг для подачи газа к горелке, закрепить с помощью хомута;</p> <p>3. В подающий механизм установить катушку со сварочной проволокой, заправить проволоку в подающий механизм и направить ее в шланг сварочной горелки;</p> <p>4.Установить рабочее давление с помощью редуктора на баллоне.</p>		<p>1. Сварочная кабина;</p> <p>2. Сварочный полуавтомат «Спутник -202»</p> <p>3.Сварочная горелка;</p> <p>4.Инструмент сварщика /стальная щетка , напильник, плоскогубцы, слесарный верстак, рулетка , мел/.</p> <p>5.Индивидуальные средства защиты.</p>
3.	<b>Выбрать и установить режимы сварки стыкового соединения пластин толщиной 3мм</b>	<p>1.Выбор режима проводится в соответствии с паспортными данными полуавтомата</p> <p>2.Установить режимы сварки на полуавтомате</p>	<p>Толщина металла ,мм - 3 Диаметр сварочной проволоки, мм – 1,0 Сила тока, А - 125-180 Скорость сварки, м/ч – 25-30 Вылет сварочной проволоки, мм 10-11 Расход CO<sub>2</sub>, л/мин – 6-8</p>	<p>2. Сварочный полуавтомат «Спутник -202»</p> <p>3.Сварочная горелка;</p>
4.	<b>Сборка пластин встыковое соединение</b>	<p>1.Собрать стыковое соединение из двух пластин с зазором 1 мм</p> <p>2.Выполнить 2 прихватки длиной 6-10 мм, отступив от края 10 мм</p> <p>3.Зачистить прихватки от брызг металла</p>		<p>2. Сварочный полуавтомат «Спутник -202»</p> <p>3.Сварочная горелка;</p> <p>4.Инструмент сварщика /стальная щетка , напильник, плоскогубцы, слесарный верстак, рулетка , мел/.</p> <p>5.Индивидуальные средства защиты.</p>
5.	<b>Проверка качества сборки</b>	<p>1.Проверить равномерность зазора</p> <p>2.Проверить качество выполненных</p>		1.Шаблон

		прихваток		
6.	<b>Выполнение сварки стыкового шва</b>	1.Способ выполнения шва справа-налево или слева-направо 2.Угол наклона горелки должен быть 15-20 град. от вертикали 3.Сварку производить без манипуляций горелкой. 4.При прерывании дуги повторное зажигание производить на выполненном участке шва на расстоянии 10-15 мм 5.При окончании шва прекратить подачу проволоки, не отключая подачи газа для заполнения кратера. 6.По окончании сварки зачистить шов от брызг металла и окалины.		2. Сварочный полуавтомат «Спутник -202» 3.Сварочная горелка; 4.Инструмент сварщика /стальная щетка , напильник, плоскогубцы, слесарный верстак, рулетка , мел/. 5.Индивидуальные средства защиты.
7.	<b>Контроль качества сварного шва</b>	1.Проверить геометрические параметры шва: Ширина шва должна быть не более 6 мм; Высота шва – 2- 3 мм 2.Проверить качество сварного шва внешним осмотром на отсутствие дефектов		1.Шаблон

***Обучающийся должен соблюдать правила охраны труда:***

- перед началом работы убедиться в надежности заземления источника питания;
- соблюдать правила обращения с газовыми баллонами (избегать резких ударов по баллону и нагрева баллона);
- проверить целостность кабеля и шланга сварочной горелки;
- работать с исправной вентиляцией;
- пользоваться исправным редуктором и манометрами;
- не допускать на рабочем месте легко воспламеняющихся материалов.

**Приложение 5**  
(Раздаточный материал)

**Инструкционно- технологическая карта**



**на выполнение сборки и полуавтоматической сварки стыкового соединения из стальных пластин в нижнем положении сварного шва**

<b>№</b>	<b>Наименование операций</b>	<b>Инструктивные указания по выполнению операций</b>	<b>Режимы сборки и сварки</b>	<b>Оборудование, инструмент, приспособления</b>
1	<b>Подготовить металлические пластины к сборке и сварке</b>	1.Зачистить кромки пластин в местах сварки до металлического блеска на 15-20 мм		1.Металлическая щетка
2.	<b>Подготовить оборудование к работе</b>	1.Присоединить редуктор к баллону с помощью накидной гайки; 2.К штуцеру редуктора присоединить шланг для подачи газа к горелке, закрепить с помощью хомута; 3. В подающий механизм установить катушку со сварочной проволокой, заправить проволоку в подающий механизм и направить ее в шланг сварочной горелки; 4.Установить рабочее давление с помощью редуктора на баллоне.		1. Сварочная кабина; 2. Сварочный полуавтомат «Спутник -202» 3.Сварочная горелка; 4.Инструмент сварщика /стальная щетка , напильник, плоскогубцы, слесарный верстак, рулетка , мел/. 5.Индивидуальные средства защиты.

<b>3.</b>	<b>Выбрать и установить режимы сварки стыкового соединения пластин толщиной 3мм</b>			2. Сварочный полуавтомат «Спутник -202» 3.Сварочная горелка;
<b>4.</b>	<b>Сборка пластин в стыковое соединение</b>			2. Сварочный полуавтомат «Спутник -202» 3.Сварочная горелка; 4.Инструмент сварщика /стальная щетка , напильник, плоскогубцы, слесарный верстак, рулетка , мел/. 5.Индивидуальные средства защиты.
<b>5.</b>	<b>Проверка качества сборки</b>	1.Проверить равномерность зазора 2.Проверить качество выполненных прихваток		1.Шаблон
<b>6.</b>	<b>Выполнение сварки стыкового шва</b>			2. Сварочный полуавтомат «Спутник -202» 3.Сварочная горелка; 4.Инструмент сварщика /стальная щетка , напильник, плоскогубцы, слесарный верстак, рулетка , мел/. 5.Индивидуальные средства защиты.
<b>7.</b>	<b>Контроль качества сварного шва</b>	1.Проверить геометрические параметры шва: Ширина шва должна быть не более 6 мм; Высота шва – 2- 3 мм 2.Проверить качество сварного шва внешним осмотром на отсутствие дефектов		1.Шаблон

**Таблица ориентировочных режимов для полуавтоматической сварки в углекислом газе.**

Толщина металла, мм	Диаметр сварочной проволоки, мм	Сила тока A	Напряжение дуги B	Скорость сварки м/ч	Вылет сварочной проволоки мм	Расход CO <sub>2</sub> л/мин
1	0,8	70	16	30 – 40	8 – 10	6 – 7
1,5		95 – 110	18 – 19	30 – 40	8 – 10	6 – 7
2,0		110 – 150	19 – 21,5	25 – 30	8 – 10	6 – 8
2,5		150	21,5	20 – 25	8 – 10	7 – 8
1,0	1,0	100 – 110	18 – 19	30 – 40	10 – 11	6 – 7
2,0		125 – 180	19 – 22	30 – 40	10 – 11	6 – 8
3,0		150 – 180	20 – 22,5	25 – 30	10 – 11	6 – 8
4,0 и более		180 – 210	22 – 24	25 – 30	10 – 11	7 – 9
2,0	1,2 – 1,4	140 – 180	20 – 22,5	35 – 45	10 – 14	7 – 9
3,0		<b>170 – 250</b>	<b>21,5 – 31,5</b>	<b>30 – 40</b>	<b>10 – 14</b>	<b>7 – 9</b>
4,0 и более		200 – 315	21 – 32	25 – 40	10 – 15	7 – 9

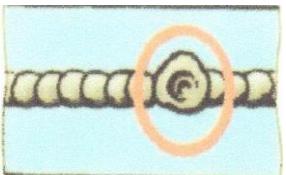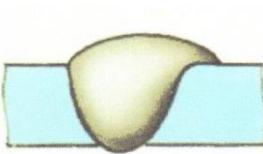Наименование дефекта	Причина	Наименование дефекта	Причина
Кратеры	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обрыв дуги</li> <li>• Неправильное выполнение конечного участка шва</li> </ul> 	Наплы́в	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Большой сварочный ток</li> <li>• Неправильный наклон сварочной горелки</li> </ul> 

<b>Поры</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Быстрое охлаждение</li> <li>• Загрязнение кромок маслом, ржавчиной</li> <li>• Высокая скорость сварки</li> </ul>	<b>Подрезы</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Большой сварочный ток</li> <li>• Длинная дуга</li> <li>• При сварки угловых швов смещение электрода в сторону вертикальной стенки</li> </ul>
---	---	--	---

### *Инструктаж по охране труда.*

Правила охраны труда при полуавтоматической сварке в среде углекислого газа.

- перед началом работы убедиться в надежности заземления источника питания;
- соблюдать правила обращения с газовыми баллонами (избегать резких ударов по баллону и нагрева баллона);
- проверить целостность кабеля и шланга сварочной горелки;
- работать с исправной вентиляцией;
- пользоваться исправным редуктором и манометрами;
- не допускать на рабочем месте легко воспламеняющихся материалов.

## Презентация к уроку

### Слайд 1

#### Урок учебной практики

**Тема: «Сборка и полуавтоматическая сварка стыковых соединений без скоса кромок в нижнем положении сварного шва»**



Выполнила: Прилепина Н.А.  
мастер производственного обучения

2018


### Слайд 2

#### Планируемые результаты

Усвоенные знания	Освоенные умения
Знают:	Умеют:
-31 устройство полуавтоматов;	-выполнять обслуживание полуавтомата
-32 свойства и назначение сварочных материалов	соблюдать требования организации рабочего места и безопасности труда
34. правила установки режимов сварки по заданным параметрам;	-выбирать материал для полуавтоматической сварки
34. правила установки режимов сварки по заданным параметрам;	-устанавливать режим сварки по заданным параметрам;
314. требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ	выполнять технологические приёмы сварки стыковых соединений в нижнем положении шва
315требования к качеству сварных соединений и швов	-выполнять контроль качества сварных швов и соединений

### Слайд 3

#### Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа

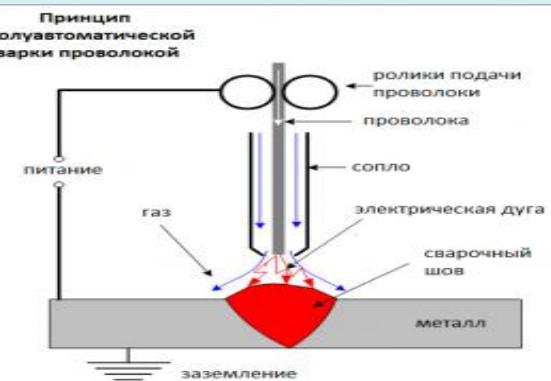

### Слайд 4

#### Сварочный полуавтомат «Спутник-200»

##### Область применения:

Сварочный полуавтомат Спутник-200 предназначен для сварки низкоуглеродистых сталей. Принцип работы полуавтомата основан на сварке металлов в среде защитного газа плавящимся электродом.

##### Технические характеристики:

- Масса, кг: 82
- Напряжение питания, В: 380
- Максимальная мощность, кВт: 4,5
- Максимальный потребляемый ток, А: 16
- Ток холостого хода, А: 0,3
- Максимальный сварочный ток, А: 200
- Габаритные размеры: 800x925x350
- Ступени регулирования тока: 6
- Регулируемое выходное напряжение, В: 18,2-30
- Регулируемая скорость вылета электрода, метров в мин: 0-13



## Слайд 5

### Комплект поста полуавтоматической сварки

- Встроенный трансформатор, с силой тока 150А.
- Механическое устройство для подачи проволоки.
- Гибкий шланг для подачи газовой среды.
- Бобина с намотанной проволокой.
- Панель управления аппаратом.


## Слайд 6

### Подготовка полуавтомата к работе

- присоединить редуктор к баллону с помощью накидной гайки;
- к штуцеру редуктора присоединить шланг для подачи газа к горелке, закрепить с помощью хомута;
- в подающий механизм установить катушку со сварочной проволокой, заправить проволоку в подающий механизм и направить ее в шланг сварочной горелки;
- установить рабочее давление с помощью редуктора на баллоне,
- подобрать силу сварочного тока и скорость подачи проволоки.

## Слайд 7

### Параметры режима сварки

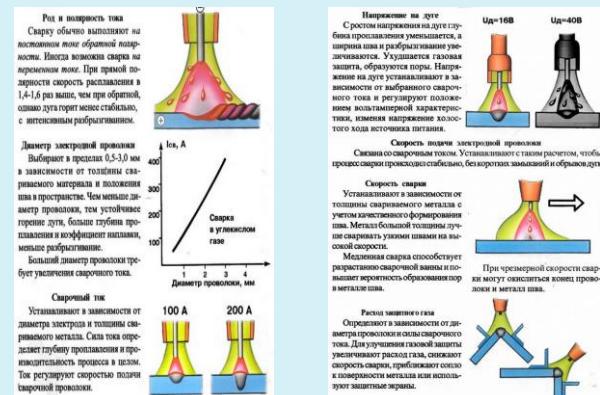

## Слайд 8

### Выбор режима сварки

Толщина металла, мм	Диаметр сварочной проволоки, мм	Сила тока, А	Напряжение дуги, В	Скорость сварки, м/ч	Вылет сварочной проволоки, мм	Расход CO <sub>2</sub> , л/мин
1 1,5 2,0 2,5	0,8	70 95 - 110 110 - 150 150	16 18 - 19 19 - 21,5 21,5	30 - 40 30 - 40 25 - 30 20 - 25	8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10	6 - 7 6 - 7 6 - 8 7 - 8
1,0 2,0 3,0 4,0 и более	1,0	100 - 110 125 - 180 150 - 180 180 - 210	18 - 19 19 - 22 20 - 22,5 22 - 24	30 - 40 30 - 40 25 - 30 25 - 30	10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11	6 - 7 6 - 8 6 - 8 7 - 9
2,0 3,0 4,0 и более	1,2 - 1,4	140 - 180 170 - 250 200 - 315	20 - 22,5 21,5 - 31,5 21 - 32	35 - 45 30 - 40 25 - 40	10 - 14 10 - 14 10 - 15	7 - 9 7 - 9 7 - 9

## Слайд 9

### Дефекты сварных соединений

Наименование дефекта	Причина	Наименование дефекта	Причина
Кратеры	<ul style="list-style-type: none"><li>Обрыв дуги</li><li>Неправильное выполнение конечного участка шва</li></ul>	Наплыv	<ul style="list-style-type: none"><li>Большой сварочный ток</li><li>Неправильный наклон сварочной горелки</li></ul>
Поры	<ul style="list-style-type: none"><li>Быстрое охлаждение</li><li>Загрязнение кромок маслом, ржавчиной</li><li>Высокая скорость сварки</li></ul>	Подрезы	<ul style="list-style-type: none"><li>Большой сварочный ток</li><li>Длинная дуга</li><li>При сварке угловых швов смещение электрода в сторону вертикальной стенки</li></ul>

## Слайд 10

### Правила охраны труда.

- перед началом работы убедиться в надежности заземления источника питания;
- соблюдать правила обращения с газовыми баллонами (избегать резких ударов по баллону и нагрева баллона);
- проверить целостность кабеля и шланга сварочной горелки;
- работать с исправной вентиляцией;
- пользоваться исправным редуктором и манометрами;
- не допускать на рабочем месте легко воспламеняющихся материалов.

## Слайд 11

### Критерии оценки

Виды деятельности						
ФИО обучающегося	Организация рабочего места	Правильное выполнение трудовых приемов	Качество сварного шва	Соблюдение правил охраны труда	Работа на вводном инструктаже	Итоговая оценка